

Configuration et état du matériel

Huit appareils sélectionnés dans plusieurs audits réels. Chaque repère est associé à ses photos originales dans les pages suivantes.

Repère	Matériel	Processeur	RAM	Stockage	Grade	Batterie	Photos
EQ-01	APPLE MacBookPro16,3	Intel I5-8257U	16 Go	256 Go	C	78 %	1
EQ-02	APPLE MacBookPro15,2	Intel I7-8559U	16 Go	512 Go	B	95 %	1
EQ-03	HP EliteBook 845 G7	AMD Ryzen 5 PRO 4650U	16 Go	0 Go	C	76 %	1
EQ-04	HP EliteBook 840 G6	Intel I5-8365U	8 Go	256 Go	C	81 %	1
EQ-05	HP EliteBook 840 G7	Intel I5-10310U	16 Go	256 Go	B	67 %	1
EQ-06	HP EliteBook 845 G7	AMD Ryzen 5 PRO 4650U	16 Go	256 Go	D	68 %	2
EQ-07	HP ProBook 450 G8	Intel I5-1135G7	8 Go	256 Go	D	Non renseignée	3
EQ-08	HP ProBook 450 G8	Intel I5-1135G7	8 Go	256 Go	D	75 %	2

PHOTOGRAPHIES ET GRADES

Les photos proviennent des liens intégrés aux rapports d’audit. Elles restent associées au bon appareil et à ses observations. Les grades sont ceux des exports sources ; ils n’ont pas été réattribués.

Les repères EQ-01 à EQ-08 remplacent les identifiants d’origine. Noms de clients, numéros de série, références de lots, dates et liens d’accès ont été retirés. Les métadonnées des photographies ont également été supprimées.

Les tests, appareil par appareil

Les résultats fonctionnels se lisent avec les notes d'audit et les photographies de défauts.

Repère	Écran	Clavier	Webcam	Wi-Fi	USB	Audio	Batterie	Microphone
EQ-01	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK
EQ-02	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK
EQ-03	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
EQ-04	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
EQ-05	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
EQ-06	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
EQ-07	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK
EQ-08	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Lecture : OK = PASS dans l'export ; Échec = FAIL ; - = non renseigné. Le code NO est repris tel quel : sa signification n'est pas déduite.

À rapprocher des observations : EQ-05 possède une touche manquante, avec un test clavier PASS et un grade B. EQ-07 est noté « batterie HS », mais le test batterie est NO. Ces informations sont conservées.


EFFACEMENT

Dans les exports fournis, EQ-01, EQ-02, EQ-07 et EQ-08 sont marqués « Not erased » (non effacé). Le statut des quatre autres appareils est vide. Cet extrait ne constitue pas un certificat d'effacement.

APPLE MacBookPro16,3

EQ-01 - Grade C enregistré dans l'audit - 1 photo originale

Intel I5-8257U | RAM 16 Go | Stockage 256 Go

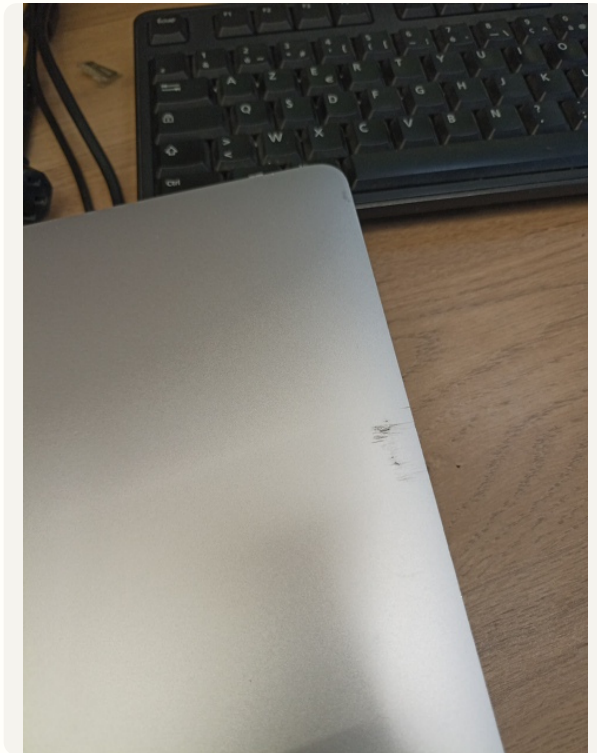

Détail du capot

OBSERVATION CONSIGNÉE

Châssis rayé.


CE QUE MONTRE LA PHOTO

Le détail du capot montre des rayures sur le bord. La photographie provient de la ligne de cet appareil dans l'audit.

APPLE MacBookPro15,2

EQ-02 - Grade B enregistré dans l'audit - 1 photo originale

Intel I7-8559U | RAM 16 Go | Stockage 512 Go

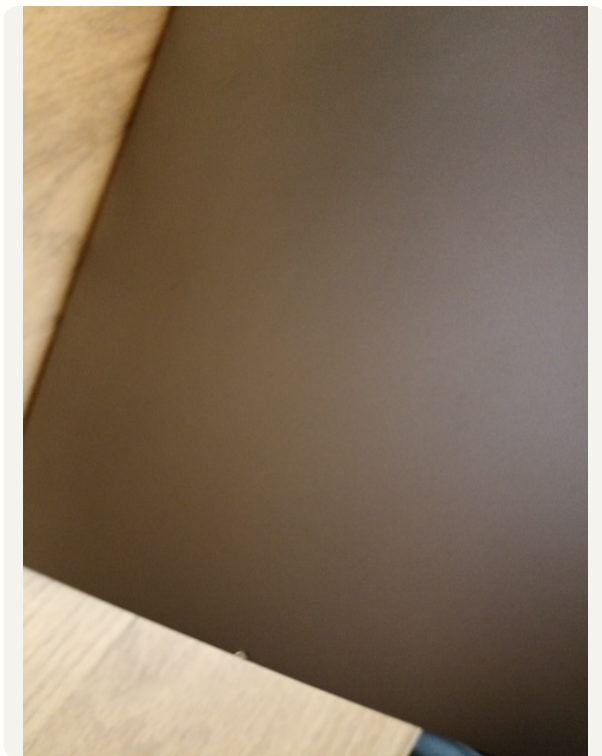

Détail du capot

OBSERVATION CONSIGNÉE

Aucune observation particulière renseignée.

CE QUE MONTRE LA PHOTO

La photo originale présente un détail du capot. Le grade B est celui enregistré dans le rapport.

HP EliteBook 845 G7

EQ-03 - Grade C enregistré dans l'audit - 1 photo originale

AMD Ryzen 5 PRO 4650U | RAM 16 Go | Stockage 0 Go



Écran pendant l'audit

OBSERVATION CONSIGNÉE

Tache blanche. Commentaire écran : luminosité faible.


CE QUE MONTRE LA PHOTO

Vue de l'écran prise pendant l'audit. La note « tache blanche » et le commentaire de luminosité sont conservés.

HP EliteBook 840 G6

EQ-04 - Grade C enregistré dans l'audit - 1 photo originale

Intel I5-8365U | RAM 8 Go | Stockage 256 Go

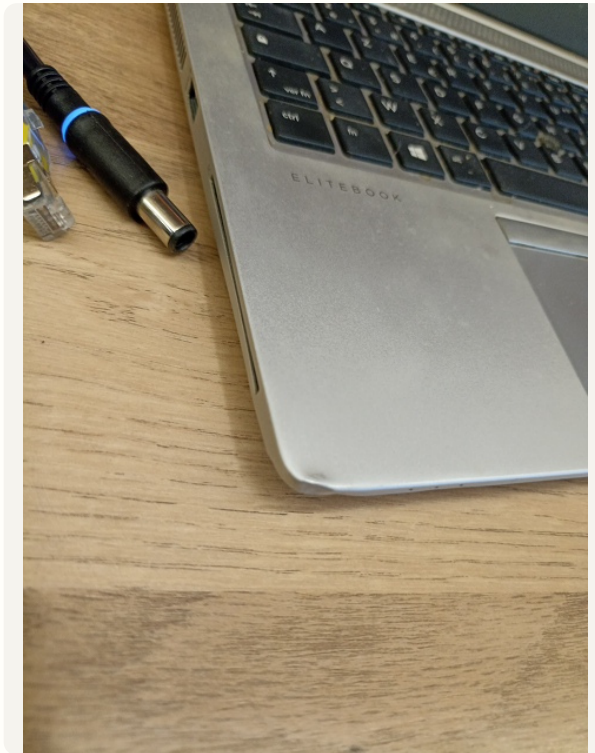

Coin du châssis

OBSERVATION CONSIGNÉE

Châssis déformé. Charnières desserrées / cassées signalées.


CE QUE MONTRE LA PHOTO

Le coin du châssis est visible sur la photo. Les défauts de charnière restent mentionnés tels qu'ils ont été consignés.

HP EliteBook 840 G7

EQ-05 - Grade B enregistré dans l'audit - 1 photo originale

Intel I5-10310U | RAM 16 Go | Stockage 256 Go

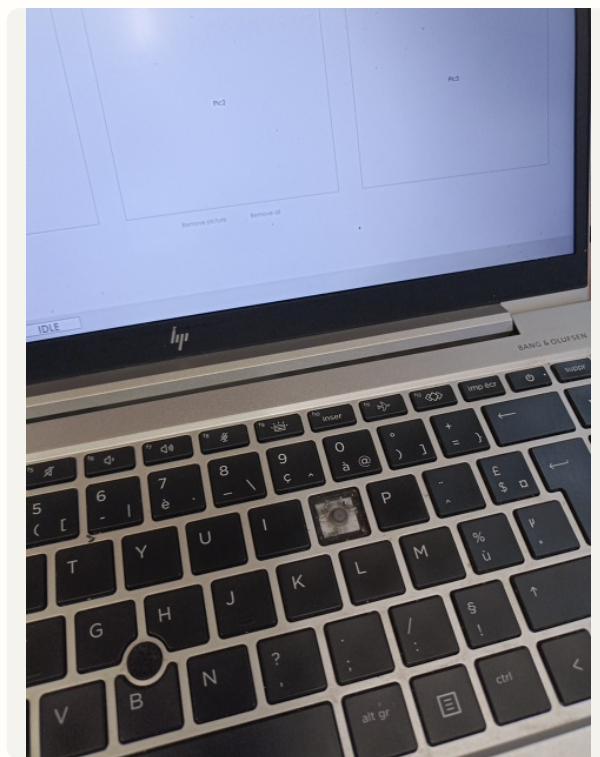

Touche manquante

OBSERVATION CONSIGNÉE

Touche de clavier manquante.


CE QUE MONTRE LA PHOTO

La touche manquante est visible. Le grade B et le test clavier PASS sont conservés sans modifier la classification d'origine.

HP EliteBook 845 G7

EQ-06 - Grade D enregistré dans l'audit - 2 photos originales

AMD Ryzen 5 PRO 4650U | RAM 16 Go | Stockage 256 Go

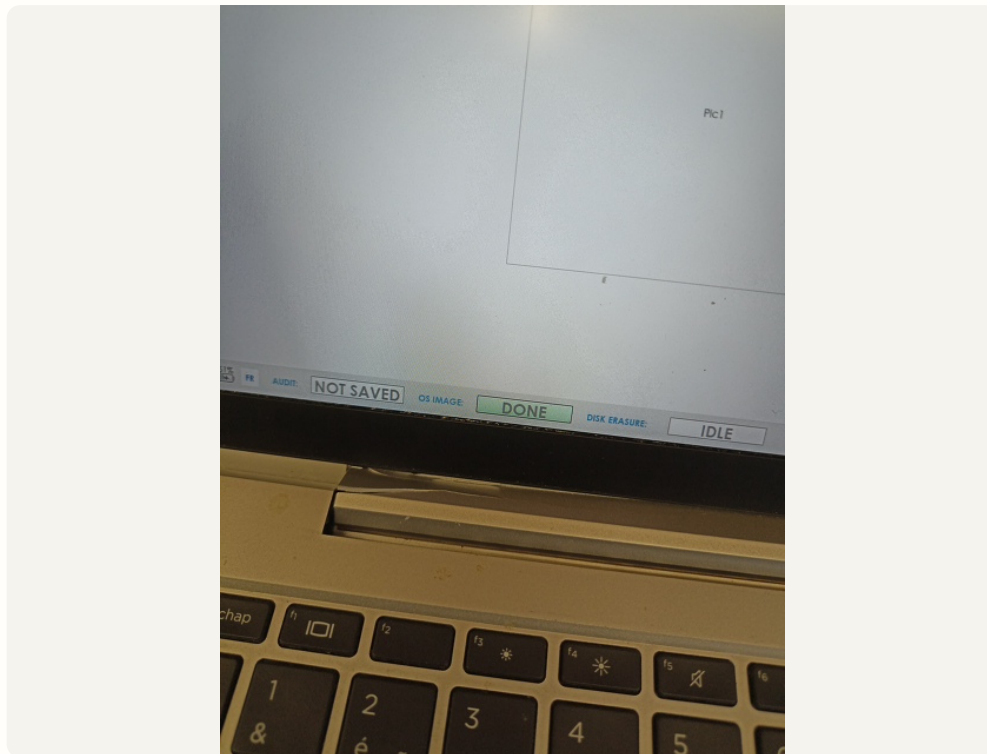

Zone de charnière

Observation de l'audit : Charnière cassée et élément de pointage manquant (noté « trackpad » dans la source). Luminosité faible signalée.




Élément de pointage

Les deux photos documentent la zone de charnière et un dispositif de pointage incomplet. La note source reste associée à ces vues.

HP ProBook 450 G8


EQ-07 - Grade D enregistré dans l'audit - 3 photos originales

Intel I5-1135G7 | RAM 8 Go | Stockage 256 Go

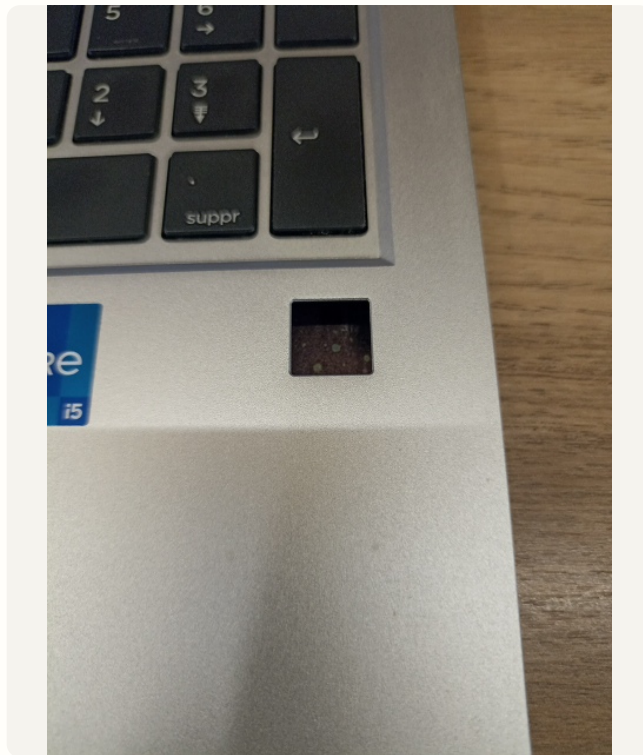


Emplacement du capteur

Observation de l'audit : Capteur d'empreinte manquant, touches usées et batterie hors service signalée.

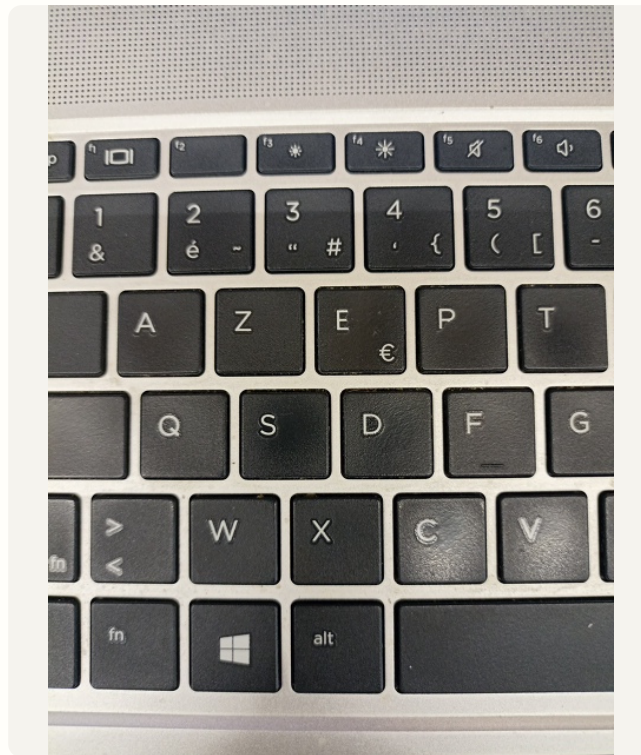

Usure du clavier

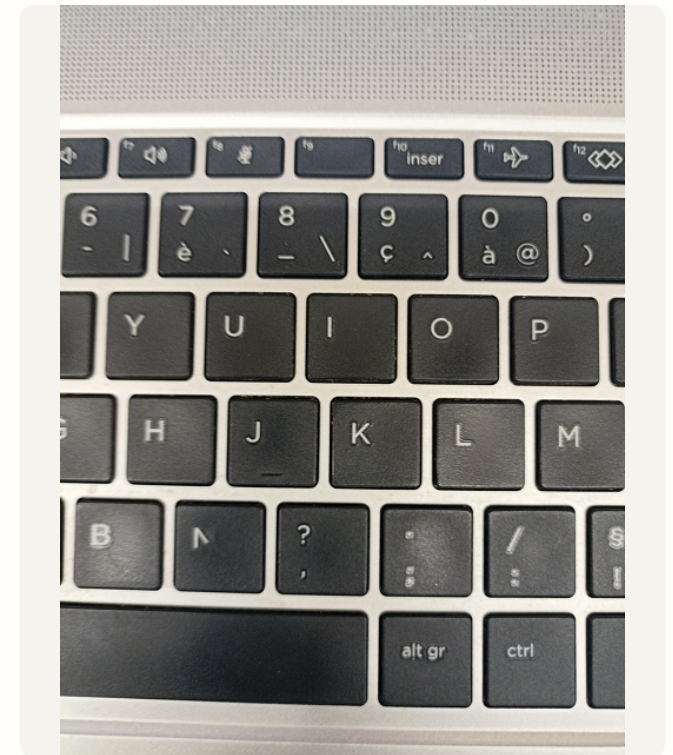

Usure du clavier

Les photos montrent l'emplacement du capteur d'empreinte et l'usure du clavier. La panne de batterie relève de la note technique.

HP ProBook 450 G8

EQ-08 - Grade D enregistré dans l'audit - 2 photos originales

Intel I5-1135G7 | RAM 8 Go | Stockage 256 Go



Assemblage du châssis

Observation de l'audit : Châssis dur / coque abîmée, selon les notes de l'audit.



Assemblage de la coque

Les deux vues documentent l'assemblage du châssis et de la coque. Le code NO des tests est conservé sans interprétation.